

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2018 CE-PR- 183/18

Ilmo Sr.
Regis Fontana Pinto
Coordenador de Licenciamento Ambiental de Mineração e Pesquisa Sísmica
Terrestre - COMIP
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edificio Sede do IBAMA
CEP 70.818-900 - Brasilia/DF

Assunto: UTM - Evento não usual na Barragem de Rejeitos

CNPJ: 00.322.818/0036-50

Senhor Coordenador,

Por meio desta, encaminhamos o relato abaixo sobre o evento não usual ocorrido na Barragem de Rejeitos da Unidade de Tratamento de Minérios - UTM, no dia 25/09/18. O mesmo foi comunicado ao Ibama via e-mail do Diretor de Recursos Minerais, Adauto Seixas, para a Diretora de Licenciamento Ambiental, Larissa Carolina Amorim dos Santos, no dia 28/09/18 (Anexo I).

Durante a amostragem de rotina no ponto 022E, no dia 25/09/2018, às 08h30, observou-se que a água na saida do vertedouro da Barragem de Rejeitos da UTM se encontrava turva, o que não ocorre usualmente. As 09h30, foi coletada uma amostra da mesma.

No mesmo dia 25/09/2018, às 17h00, foi medida a altura da lâmina d'água no extravasor do ponto 023E, resultando no valor de 9 cm. O valor usual para essa altura é de 14 cm, configurando, então, uma queda para 64% na altura da lâmina d'água no extravasor. Neste horário, a água não se encontrava mais turva.

No dia 26/09/2018, às 11h00, a medida da lâmina d'água no extravasor continuou em 9 cm, ou seja, a 64% do valor usual e a água não se encontrava mais turva.

Na Tabela 1a e 1b, apresentam-se os resultados de análise da amostra coletada no ponto 022E no dia 25/09/18, nas frações solúvel e particulada, respectivamente.

Tabela 1a - Resultados de Análises da Fração Solúvel do Ponto 022E

1 .	рH	Al mg/L	Du more	Ca mall.	Fe mg/L		M.mark		Si mort	Th mg1	is mot.	Zn mat
022E SOLUVEL 25/09/18	6,5	0,17	0.02	217,37	0 005	331	< 0.01	545,00	1,79	< 0,03	< 0,04	0.02

Tabela 1b - Resultados de Análises da Fração Particulada do Ponto 022E

Amostra	A	8	SOL	Ca	Mn	Fø	N	Zń	Be	Th	บ
	%	*	*	*	×	*	**************************************	%	*	%	Y
022E particulado 25/09/18	3,73	0,14	0,48	0.36	0,17	2.67	<0.02	0.01	0,02	0,01	0,01

INB Rio Sede / Headquarters Av. Residence de Criss, 230 2801 a 2501, Centro 20031 919 Rio de Janetro RJ Tell: 55 21 3707 1800 Faz: 15 21 2537 9391 e-mail Infrincipting pov pr

INB Contab Fazanda Cachoera ave Calza Postal 7 48400 000 Castess BA Tel: 55:77 3454 4803 Fax: 55:77 3454 4803 a-mail informatication one in

IVE Resence Flatina do Combastivel Nodest – FC Rad. Presidenta Dutis, Im 330 Engenhein Passas 27555 000 Resente RJ Calco Postal 302 27500 970 Tumba RJ Tell: 55 2 3321-8597 e-mail information por la e-mail information por la

IND Buchu 2º Distrito de São Francisco de tistococans Catos Postal 123191 20230 972 Buena RJ Telefanc. 35 22 2739 0101 e-mail: Indouena@eth.gov br

INE Cartins Estrada Popos Andrada Km 20,6 37101 970 Caleus MG Catha Poetal 881 37701 970 Popus de Cathas MG 7ct: 55 35 2107 3100 Fax: 55 35 3722 1050 / 1904 - mail: Industrial purp br



A Tabela 2 reporta os valores médios de pH, U-nat e algumas espécies estáveis monitorados no ponto 022E semanalmente, no período de janeiro a agosto de 2018.

Tabela 2 - Valores Médios de pH, Urânio e Estáveis no Ponto 022E

Amostra	pi i	2	Be mg/L	Ca Marie	Fe mort	angri M	Sulfato	U A	Zn B
mėdia jan - ago / 2018	7,1		0,04	149,47		2.03	417,56	<0,04	<0,01

Comparando os resultados da Tabela 1a e Tabela 2, observa-se que os valores dos parâmetros analisados na água coletada no extravasor se encontram dentro da faixa dos valores médios do histórico do ponto de monitoração 022E.

Além disso, através da análise da fração particulada da amostra, verificaram-se na Tabela 1b níveis de alumínio e sílica que indicam a presença de argila, a qual pode ser responsável pela turbidez observada na amostra.

A equipe da UTM está realizando uma investigação do evento, a fim de identificar a causa da turbidez da água e da diminuição da vazão. Para isso, encontrase em andamento a contratação de empresa especializada para realizar inspeção visual robotizada em toda a extensão do sistema extravasor da Barragem de Rejeitos. Seguindo o Programa de Monitoração Ambiental, amostras da água do ponto 022E serão coletadas semanalmente, para determinação de pH, U-nat, Th-nat, Ra-226 e algumas espécies estáveis.

O evento está sendo avaliado pelo geólogo especialista Antonio Marrano, da empresa WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda, o qual enviou, no dia 28/09/18, observações e recomendações que estão sendo executadas, como segue:

- a) realizar leituras atualizadas da instrumentação da Barragem de Rejeitos, juntamente com o histórico pluviométrico;
- realizar inspeção diária do ponto de salda para verificar a estabilização (ou não) da ocorrência (água turva);
- c) efetuar inspeção semanal no trecho do enrocamento de jusante alinhado com a saída da tubulação para verificar se há alguma irregularidade, ou seja, algum eventual ponto com subsidência.

Como a galeria do vertedouro sob a Barragem de Rejeito é uma estrutura construída na década de 1980, possuindo diâmetro reduzido (d=1,0m), esse fato dificultou inspeções e manutenções ao longo do tempo. Assim, encontram-se em andamento estudos, já tendo sido concluído um projeto para bloqueio da tulipa e construção de novo vertedouro em soleira livre.

Ao término da investigação, a UTM encaminhará ao IBAMA um Relatório Circunstanciado do Evento, contendo todas as informações do processo investigativo, além das medidas corretivas e preventivas.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

INB Rio Sede / Headquarters Av, Repolition do Chie, 230 2401 a 2501, Centre 20031 918 Rio de Jameiro RJ Tel: 55 21 3797 1900 Fax; 55 21 2337 6291 4-mail: Inbrotiche.ovy.tr

INS Caetté
Excents Cachosès s/nº
Caixa Postal 7
46400 000 Caetné BA
Tel: 55 77 3454 4800
Fax: 55 77 13454 4803
a-mail: lutracetés@bito.cov br

INE Rosende Fébrica de Contractivei Nuclear – FCN Rod Presidente Dutra, bri 330 Engenheiro Passos 17355 000 Resende RJ Caba Postel 1830 27550 970 Residen RJ Tel: 58 24 3321-8897 e-meil: imbresende@irb gov.br

INB Buerta 2º Distrito de São Francisco de Italispoena Catica Pestal 123101 28230 972 Buerta RJ Telefax: 55 22 2789 0101 a-mail. Irbbusna@irb.gor.br

(NB Caidas Estrada Popos Andreda Km 20,6 37701 970 Cardas MG Cartas Postas 961 37701 970 Popos de Cardas MG Tel.: 55 35 2107 3100 Pacc: 55 35 3722 1059 / 1904 e-mel. indecides@fire gov br Atenciosamente,

Reinald Gohz Presidente

Anexo I - E-mail de Comunicação do Evento ao IBAMA



Anexo I - E-mail de Comunicação do Evento ao Ibama

Dez Adasto Setza Envisada euro senta-feira, 28 de esterroro de 2016 11:11 Paras Tarisco, cantroglistorra gios br Assansion Comunicação de Evento - IBAMA

Prezada Diretora.

Vimos comunicar evento nilo usual ocorrido da terça-feira, dia 25/09/2018, na Unidade de Tratamento de Minério – UTIA.

informamos que a INB já adotou todas as providências para a investigação do ocorrido e após o levantamento e análise dos fatos, emitiremos novo comunicado ao IBAMA.

A seguir, uma descrição do ocorrido:

"Durante a amostragem de rotina do ponto 022E, no dia 25/09/2018 às 08:30 horas foi observada água tunva e às 09:30 horas foi coletada esta água tunva na sada do vertedouro da Barragem de Rejeitos da UTM. Neste mesmo dia, às 12:00 horas, foi medida a altura da limina d'água, no extravasor do ponto 023E, de 9 cm, onde o valor usual é de 14 cm, acusando uma queda de 64% na altura da limina d'água. Neste horário, a água não se encontrava mais tunva. No dia seguente, 26/09/2018, às 11:00 horas a medida da vazão continuou em 9 cm, 64% ababio do valor usual e a água não se encontrava mais tunva."

tta oportunidade, colocemo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

Atendosamente.

Adauto Seixas

Ciretor

Diretoria de Recursos Minerais - DRM
Indústrias Nucleares do Brast S.A. - IMB

Av Republica do Chile Salas 2401 a 2501 N°230 Centro
Rio de Janeiro- RI CEP; 20031-919

Fone: +55 (21) 3757-1566

adauto@imb.gov.br

www.imb.gov.br

INB Rio Sede / Headquarters Av. Redistes de Cale, 230 2401 e 2501, Centre 2021 first Rio de Jeneiro RJ Tal: 85 21 3797 1800 Fac: 55 21 2537 6981 e-mit Intricipino gov.5s

DNB Coucisté Fatamon Cacnosira entr Calus Poutal 7 el-les Cacnosira BA Tal: 55 77 3454 4800 e-mail: Indicastin@inb.gov.br

INB Resendo
Filbrica de Corobestivel Nodeser – FCN
Rod, Presidente Dutra, em 330
Engenhaire Pessos
27555 900 Resendo R2
Cabia Pocaria 1902
27580 970 Indide R2
TEL 35 24 3321 48847 2321 - 6800
Fox. 55 34 3321 48847
e-mell: Inbresendo@irb.gov.br

INB Buens 2" Distrito de Silo Francisco de Bubaçosma Cabra Possol 123191 20230 972 (Buens RJ Telefox: 65 22 2789 0101 e-mair: Indoustrie@ero-gov.tr

INS Caldas Estrada Popos Andreda Km 20.6 S7701 970 Cestas MG Calca Popos de Catasa MG 37701 970 Popos de Catasa MG Tel.: 53 35 2107 3100 Fex.: 53 35 2127 2108 / 1100 e-mail: Iribunidas@inb gov.tr PE - 4 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00 SEDEX CONTRATO AGEN 1

25, 14 Valor do Porte(RS)..:

Cep Destino: 70818-900 (DF) Peso real (KG)....: 0.072 Peso Tarifado:....:

OBJETO..... DV931605942BR

PE - 3 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO:

30, 14+

TOTAL DO ATENDIMENTO(RS)

80,39

Valor Declarado não solicitado(R\$) No caso de objeto com valor, utilize o serviço adicional de valor declarado.

5,00

- PE Prazo final de entresa em días úteis.
- ED Entresa domiciliar Sim/Não.
- ES Entrega sábado Sim/Não.
- RE Restrição de entresa Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega. sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis. Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura. Ds valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais Nome: RG:

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01